


pęknięcie – przemurować powyżej


8

- LEWA STRONA: 4 szt. dachówek do uzupełnienia
- PRAWA STRONA: 2 szt. dachówek do wymiana
- 2 szt. cegły do wymiany
- 1 szt. kształtka do wymiany

– do prostowania

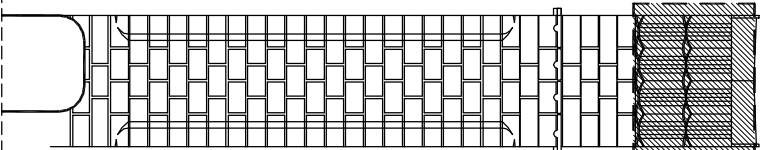

PRAWY BOK SŁUPA 8

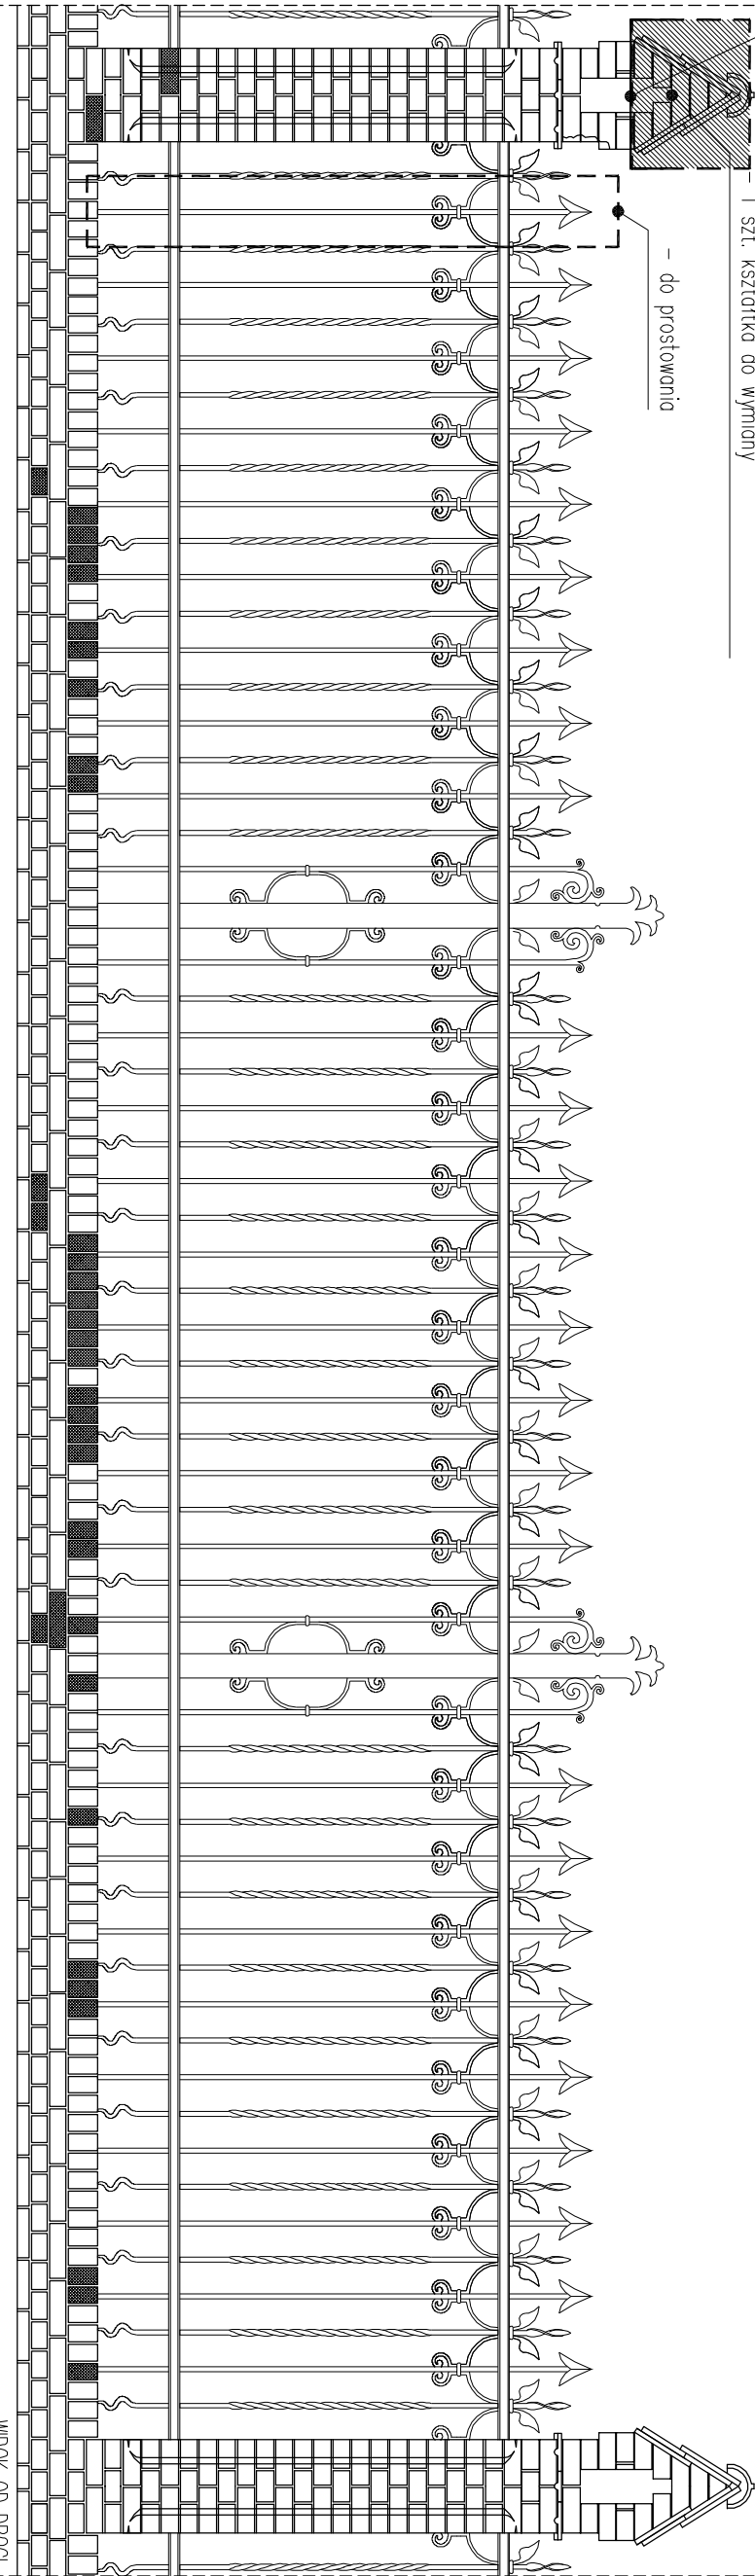

WIDOK OD DROGI

ROLKA

-31 szt. KRZĄTEK DO WYMIANY

CEGLY COKÓŁ

-5 szt. DO WYMIANY

CEGLY SŁUP

-3 szt. DO WYMIANY

KSZTAŁTKI SŁUP

-4 szt. DO WYMIANY



DACHÓWKI

-6 szt. DO WYMIANY


PRZEMUROWANIE

-0,044 m³

7

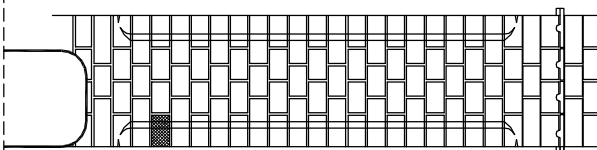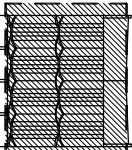

LEWY BOK SŁUPA 8

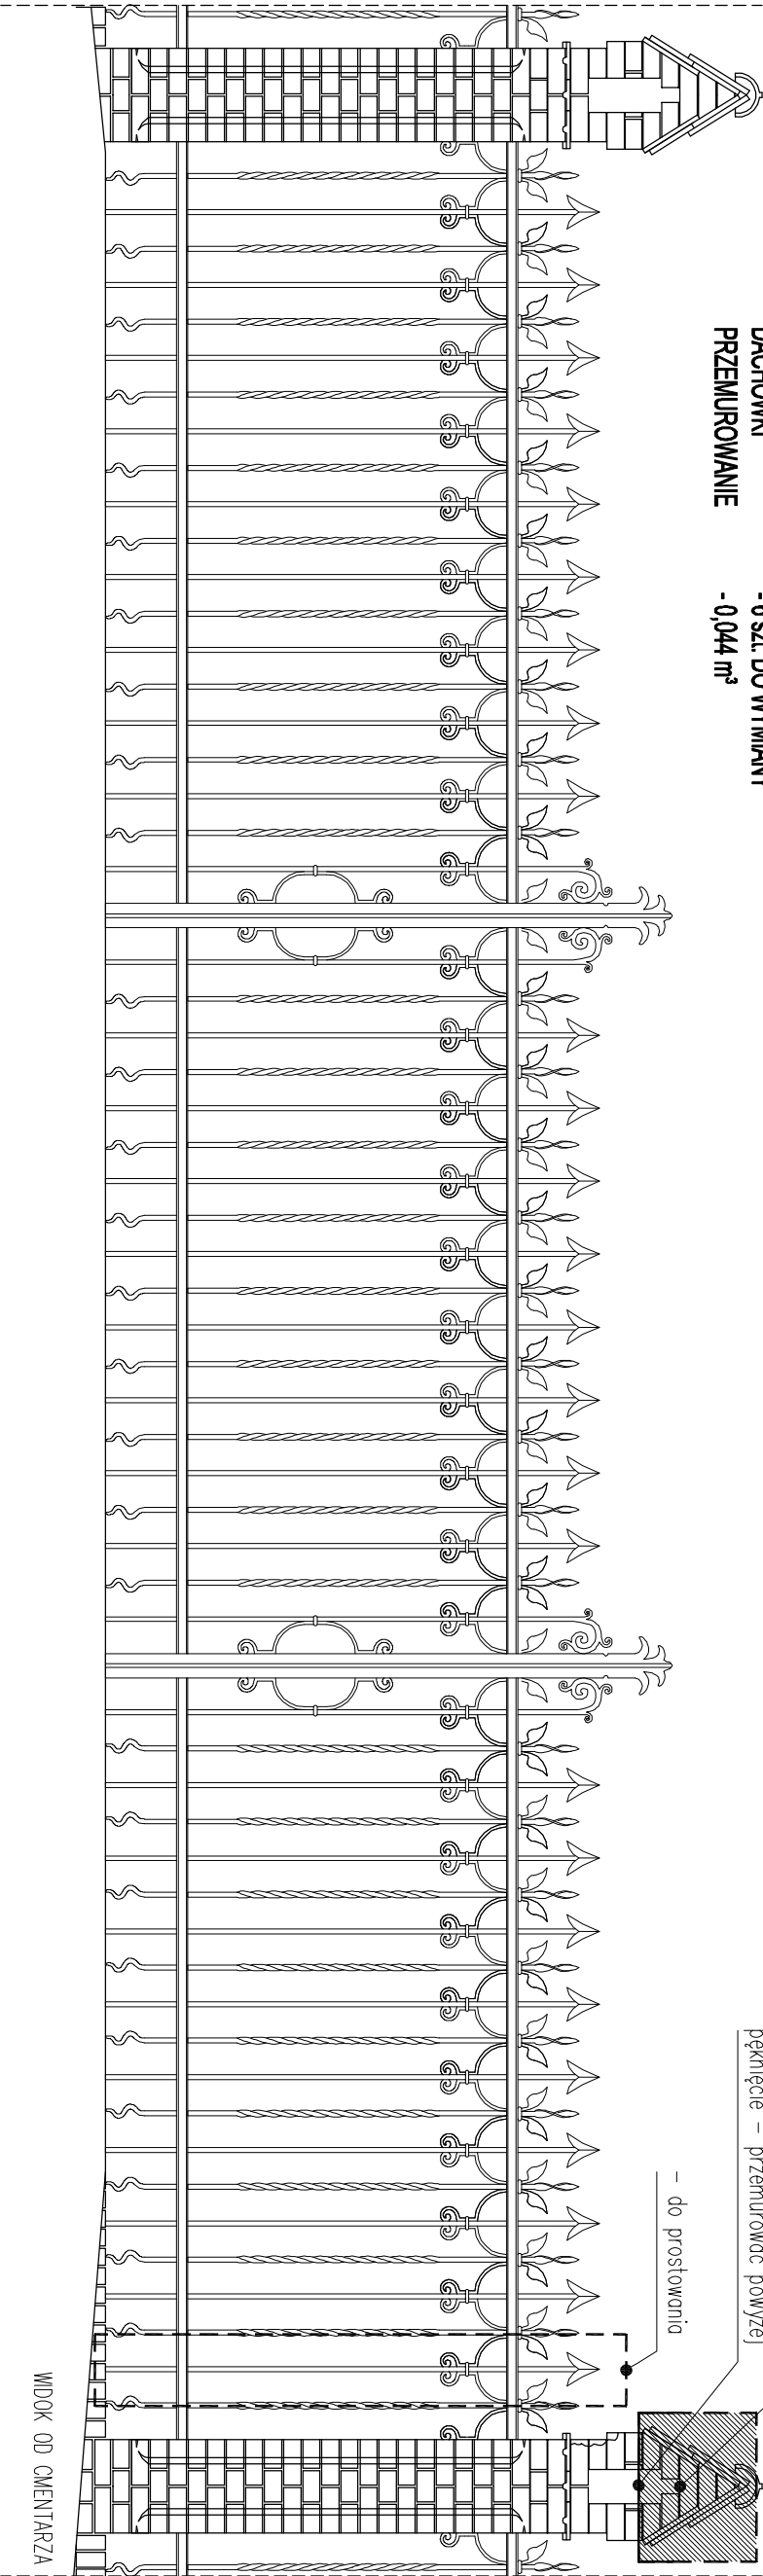


WIDOK OD CMENTARZA

8

- 1 szt. cegły do wymiany
- 3 szt. kształtka do wymiany

pęknięcie – przemurować powyżej

– do prostowania

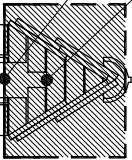

7

– PRZEMUROWANIA

– ELEMENTY DO WYMIANY

– UBYTKI ELEMENTÓW METALOWYCH

projektant:	mgr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI	up.bud. nr 19/SZ/97	branża:	KONSERWACJA	nazwa opracowania:
projektant:	mgr EWA PALACZ	konser. elementów / detal arch.	data:	wrzesień 2005	Inwentaryzacja ogrodu Cmentarza Centralnego w SZCZECINIE
projektant:			skala rysunku:	1:30	ul. Mieszka I, SZCZECIN
opracował:	mgr inż. arch ARIEL KOZA		rysunek nr.:	8	PRZĘŚŁO NR 8
opracował:	mgr inż. arch SEAWOMIR KILISZEK				